




동절기 전원 관리

- 겨울철, 또는 급격히 온도가 낮아졌을 경우, 올바른 전원 관리가 필요함.
- 반드시 전원을 켜 두어야 유압유 탱크와 제어 캐비닛의 적정 온도를 유지할 수 있음.

Xpert

검정색 겨울 용 전원 (모터 전원) 만 on / off 한다.

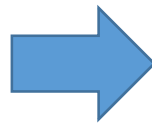

* CNC 종료 후 바로 다시 시작할 때:

- 전원을 내린 후 잔류 전원을 고려해 적정 시간을 두고 스위치를 켜다 (ON)




Xact Smart

1. CNC 정상 종료 후, 끄지 말고 스위치를 그대로 두기




[On 상태]

2. 전원을 켤 때 스위치 Off로 내렸다가 On으로 올리기

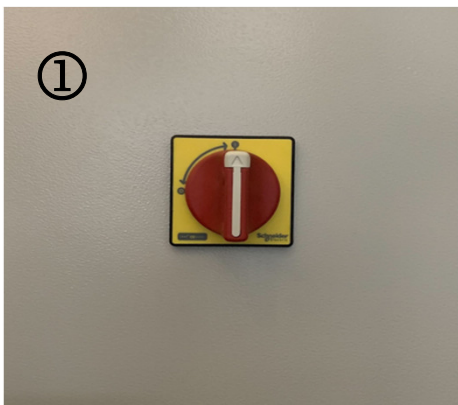

[Off 상태]



[On 상태]



[Off 상태]

* CNC 종료 후 바로 다시 시작할 때:

- 전원을 내린 후 잔류 전원을 고려해 적정 시간을 두고 스위치를 켜다 (ON)